

ԱԿՏ ՀՐԴԵՀԻ ՄԱՍԻՆ

«23» 03 2020թ.

ք.Երևան

Հանձնաժողովը կազմով՝ ՀՀ ՔՏՀԱՏՄ-ի Երևանի տարածքային բաժնի տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության բաժանմունքի գլխավոր մասնագետ՝ Ա.Անիկյանի, առաջատար մասնագետներ՝ Բ.Գրիգորյանի և Տ.Սարգսյանի կազմեց սույն ակտը հրդեհի մասին, որն առաջացել է 2020թ. Մարտի 19-ին ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակում գտնվող Կառավարական թիվ 1 մասնաշենքի 4-րդ հարկի թիվ 434 աշխատասենյակում:

ՕԲՅԵԿՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ

Կառավարական թիվ 1 մասնաշենքը 4 հարկանի բաղդատե շինություն է, որն ընդգրկված է կառավարության հաշվեկշռում: Շինությունը գազաֆիկացված է, իսկ էլեկտրական հաղորդալարերը մոնտաժված գաջե սվաղի երեսպատման տակով: Թիվ 434 աշխատասենյակը գտնվում է շինության 4-րդ հարկում:

Մոտակա հրշեջ հիդրանտը գտնվում է մոտ 60մ. հեռավորության վրա:

ՀՐԴԵՀԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՈՒՄԸ

2020թ-ի մարտի 19-ին ժ.22:21-ին Կառավարության թիվ 1 մասնաշենքի անվտանգության աշխատակից Մովսիսյանից ՀՀ ՃԿ ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ հրդեհ է բռնկվել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական թիվ 1 մասնաշենքի 4-րդ հարկի թիվ 434 աշխատասենյակում:

Հրդեհի բարդության «Թիվ 2» կանչով՝ ժ.22:23-ին, ժ.22:24-ին, ժ.22:25-ին և ժ.22:26-ին դեպքի վայր են մեկնել թիվ 1 և 5 ՀՓՋ-ներից մեկական մարտական հաշվարկ, իսկ 3 և 8 ՀՓՋ-ներից երկուական մարտական հաշվարկներ, որոնք կանչի վայր են հասել համապատասխանաբար ժ.22:27-ին, 22:29-ին և ժ.22:35-ին: Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.22:31-ին, մարվել՝ ժ.22:44-ին: Հրդեհաշիջման համար օգտագործվել է ջուր:

ՀՐԴԵՀԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ըստ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից ստացված ամփոփագրի, հրդեհի հետևանքով մասամբ այրվել է աշխատասենյակի (20 ք.մ) գույքը (գրասեղան, պահարան, համակարգիչ, տպիչ, հեռախոս) շերտավոր վարագույր, մանրահատակ և ջերմահարվել՝ մեկ պատուհան, ինչպես նաև վնասվել է թիվ 434 աշխատասենյակին կից մյուս աշխատասենյակի պատը: Հրդեհաշիջման հետևանքով վնասվել են 3-րդ հարկում գտնվող թվով 2 աշխատասենյակների պատերն ու առաստաղները:

Հրդեհից պատճառված նյութական վնասի չափը ստույգ պարզաբանելու համար, ՀՀ ԱԻՆ Հ և ՏԱՀՎ-ի կողմից 20.03.2020թ. ՀՀ ԱՆ <<Փորձագիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում նշանակվել է շինարարատեխնիկական և ապրանքագիտական փորձաքննություններ:

ՀՐԴԵՀԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ

Ուսումնասիրելով հրդեհի վայրը, ինչպես նաև լսելով առաջին ականատեսների բանավոր բացատրությունները հանձնաժողովը պարզեց, որ հրդեհի օջախը գտնվել է թիվ 434 աշխատասենյակի մուտքի դիմային պատի ձախակողմյան հատվածում, որտեղ կրակի և ջերմային ազդեցության հետքերը առավել խորն են արտահայտված այրողունակ նյութերի վրա:

Հաշվի առնելով ուսումնասիրության արդյունքները և լսելով ականատեսների բացատրությունները, այն մասին, որ նախքան հրդեհի հայտնաբերվելը մոտ 10-15 րոպե առաջ աշխատասենյակի պլաստմասե աղբամանում, որը դրված է եղել հրդեհի օջախային հատվածում, դատարկվել է մոխրաման, հանձնաժողովը առաջ քաշեց և քննարկեց հրդեհի առաջացման պատճառի հետևյալ վարկածները.

- էլ. վթարային իրավիճակի երևույթներ /կարճ կամ թույլ միացում/
- բաց կրակի առկայություն/ չմարված ծխախուտի գլանակ, լուցկի և այլն/:

Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով հրդեհի վայրը և ՀՀ ԱԻՆ Հ և ՏԱՀՎ-ի կողմից ստացված նյութերը, լսելով առաջին ականատեսների, ինչպես նաև ուսումնասիրելով կառավարության պետաիրավական վարչության պետ՝ Համազասպ Թորոսյանի կողմից 20.03.2020թ-ին տրված գրավոր բացատրությունը, այն մասին, որ նախքան հրդեհի հայտնաբերվելը մոտ 10-15 րոպե առաջ նա անձամբ աշխատասենյակի պլաստմասե աղբամանում, որը դրված է եղել հրդեհի օջախային հատվածում, դատարկվել է մոխրաման, ուստի հանձնաժողովը եկավ այն եզրակացության, որ հրդեհի առաջացման նվազ հավանական պատճառ կարող էր

հանդիսանալ էլ. վթարային իրավիճակի երևույթները /կարճ կամ թույլ միացում/ և առավել հավանական պատճառ կարող էր հանդիսանալ բաց կրակի առկայությունը/ չմարված ծխախոտի գլանակ, լուցկի և այլն/:

Հրդեհի առաջացման ստույգ պատճառը պարզաբանելու համար ՀՀ ԱԻՆ Հ և ՏԱՀՎ-ի կողմից 20.03.2020թ. ՀՀ ԱՆ <<Փորձագիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում նշանակվել է հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննություններ:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ՝

 Ա.Անիկյան
 Բ.Գրիգորյան
 Տ.Սարգսյան